

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AirSafe 2 Ex

CONTROL CONTINUO DEL POLVO EN EL AIRE AMBIENTE





ENVEA Process GmbH - Gutedelstraße 31 – 79418 Schliengen - ALEMANIA Tel.: +49 (0) 7635 827248-0 / info.process@envea.global / www.envea.global



Para el primer uso del sensor, se debe seleccionar el tipo de sensor correcto a través de la pantalla o del software. Se recomienda el uso del software, pero es opcional.

1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Si desea configurar el sensor utilizando el software correcto, descargue la última versión a través del siguiente link:

→ https://www.envea.global/solutions/process-optimization/dahs-software/

Importante: Puede ser necesario instalar Drivers (Windows) que también están disponibles en nuestro sitio web.

2. MSE 300-FH (CON PANTALLA)

La pantalla es sensible al tacto. Las teclas disponibles se muestran directamente en el contexto. Al iniciar el sistema de medición por primera vez, se inicia una consulta para seleccionar el idioma y el sensor.



Pantalla de inicialización cuando la unidad de evaluación en el alojamiento de campo se inicia por primera vez. Selección del idioma del menú: Deutsch, English, Français.



Si se ha seleccionado un idioma, hay que seleccionar el sensor que se va a utilizar. Para que esté disponible:

SolidFlow 2.0, Paddy, PicoFlow, MaxxFlow HTC, DensFlow, SpeedFlow 2.0, SlideControl 2.0, ProSens, M-Sens 2, M-Sens 3, M-Sens WR, M-Sens WR2, AirFlow P.



Si se ha modificado algún dato, el cambio sólo se tendrá en cuenta cuando salga de la estructura completa del menú y responda [Sí] cuando se le pregunte si desea guardar los cambios. Después aparece la página de inicio.



3. MSE 300-DR / -DR2 (SIN PANTALLA)

Para conectarse a la unidad de evaluación del sensor debe utilizarse nuestro software específico.

Seleccione el idioma del software

CIEVEA Process Gal	HI MOL Devic	e Config	mation Program Sensor Solicition	6		98
Interface	COMS	•	Measurement Calibration	Ataiim Analog ou	pat Pulse output Carrent input Digitel inp	t System Service
Device address	1	•	1.1 Tag No.	PROD.	0001	
Baud rate	9040	1	1.2 Unit	7777		
Pacity	Even	•	1 3 Time scale	second		
Rood	device		1.4 Decimal point	0000	•	
(Derroia)	NDOWS-		1.5 Set point low	0	[332378]	
			1.6 Set point high	1000	lassar	
In Over states to be all			1.7 Filter	1,0	6	
······································	CONTRACTOR OF A		1.8 Low flow	0,0	[%]	
Co.J ine rer	vesentation					
Data logger setter Samplo rato 1/s • File name	ngs	D				
Save con	diguration					
Lord con	figuration					
Pitint con	figuration					
Version 6 32	Devo	e softwa	reversion: 6.32 Langua	rutach r Sala		

Haga clic con el botón derecho en "Sprache/Language/Langue" y seleccione el idioma deseado.

Conectar al sensor



Seleccione el puerto COM correcto y conéctese al dispositivo mediante el botón "Read device".

Seleccione el sensor correcto

MSL Device	· Configs	ration Program - Sensor Solidition			. (D)X
CCM5	•	Measurement Calibration Alan	m Analog output Palse output Carrer	t input. Digital input. System (Service	
1	•	8 1. Lancuage - controller	E		
9600		8.2. Sensors			
Even		8.2.1. Sensor 1	ON •		
inice		8.2.2. Sensor 2	OFF •		
	-	82.3 Servar 3	OFF •		
rogram	_	8.2.4. Calibration	average		
ement callb		8.2.5. Sensor	SoldFlow •		
oradion ddr		8.3. Display 8.3.1 Scener into	PicoFlow PicoFlow PicSens SportFlow		
esentation		832 Process indicator	Paddy MacoFlow		
ys		8.3.3. Total Counter	DensFlow StideControl *		
		8.3.4. Backlight	0 [min]		
		8.3.5 Contrast	50 [Ps]		
1		8.4 Address	1		
guration		8.5. Baud rate	9600 *		
guration		8.6 Passawd		inf Screen	
guration					
	CCMS 1 S600 Even event calb ration ddt esentation js gambon garation putation	CCMS - C CCMS - 9500 - Even - orgam - emert cab ration od: esentation gaston - gaston - gaston - gaston - gaston - gaston - gaston - gaston - gaston - gaston	CCMC - Comment Control Comment CCMC - Benzumment Control Common Sector - Sector - Se	CCM6 CCM6	Interference Unityped Procession Image: Status Image: Status

En el menú "System" en "Sensor" (8.2.5 o 7.2.5), debe seleccionarse el sensor correcto.

Después de seleccionar el sensor, marque la opción "Overwrite measurement calib." y confirme con el botón "Device program".

Para más información y detalles, consulte el manual de usuario del sensor.



CC	ONTENIDO Págir	ıa
1.	Introducción	3
	1.1 Seguridad	3
	1.2 Descripción general del producto	3
	1.3 Cómo funciona el dispositivo	3
	1.4 Sistema	4
	1.5 Ensamblaje e instalación	4
	1.6 Conexión eléctrica	4
2.	Dimensiones	5
	2.1 Sensores	5
3.	Especificación Ex	6
	3.1 Marca	6
	3.2 Instalación	6
	3.3 Tipo de protección Ex	6
	3.4 Atención Especial	6
4.	Operación	7
	4.1 Indicador LED	7
	4.2 Nivel de alerta	7
	4.3 Condición de medición normal	7
	4.3.1 Indicación de parámetros bajo demanda	7
	4.4 Configuración con un botón	8
	4.4.1 Configuración deparámetros	8
	4.4.2 Funciones especiales	8
	4.5 Software para PC	9
	4.5.1 Software base DUST	9
	4.5.1.1 Parametros basicos	11
	4.5.1.2 AutoSetup	2
	4.5.1.3 Datos de medición del sensor	2
	4.5.1.4 Error de sensor interno	2
	4.5.2 Software DUST Pro	4
5.	Mantenimiento	6
6.	Solución de problemas	7
	6.1 El relé de salida no conmuta	7
	6.2 Errores	7
7.	Datos técnicos	8



1. Introducción

1.1 Seguridad

AirSafe 2 requiere un suministro de CC de 24 \pm 10 %. 24 \pm 10 % VCC se considera seguro.

AirSafe 2 es un dispositivo de monitoreo de polvo de aire ambiente. No es un dispositivo de seguridad.

1.2 Descripción general del producto

Miles de sensores electrodinámicos de ENVEA Process han demostrado su valía para medir las concentraciones de polvo en los sistemas de procesamiento.

AirSafe 2 es un dispositivo de medición que puede controlar la concentración de polvo en el aire ambiente, por ejemplo: en edificios, naves de producción, silos, salas de calderas y en estaciones de trabajo. AirSafe 2 supervisa sobre la base de valores límite definidos.

Por ejemplo, para evitar la creación de atmosferas explosivas de polvo o para detectar emisiones de polvo inadvertidas de los componentes del sistema.

AirSafe 2 puede detectar de forma temprana y fiable las concentraciones de polvo que pueden poner en peligro al personal.

1.3 Cómo funciona el dispositivo

AirSafe 2 consta de un conducto de flujo y un sensor de polvo electrodinámico integral. La conducción de aire en el conducto de flujo genera un flujo de aire de aprox. 100 m³/h (EJ: 130 m³/h). Las partículas de polvo transportadas en este flujo de aire que pasan por el sensor crean una transferencia de carga que a su vez genera una señal de medición.

La señal de medición se convierte en una señal eléctrica que luego se puede mostrar o emitir. El ventilador está completamente monitoreado y se mostrará una alarma en caso de falla del ventilador. Esto garantiza la validez de la medición.





1.4 Sistema

El conducto de flujo AirSafe 2 mide 500 mm de longitud y tiene un diámetro de 100 x 100 mm.

El sensor de polvo integrado tiene una salida analógica de 4 ... 20 mA, un puerto de comunicación Modbus y una salida de relé que activa o activa una alarma si se excede un valor límite especificado por el cliente.

El sistema también se puede conectar a una computadora o PLC usando la interfaz Modbus RS 485 RTU. Para la conexión a una PC se necesita un convertidor ModBus RS 485 a USB opcional.

Las mediciones de hasta 10 puntos de medición se pueden mostrar y guardar con la ayuda de un paquete de software profesional opcional. La señal se puede guardar y procesar en cualquier momento utilizando hoja de cálculo.



AirSafe 2 se puede colocar en cualquier posición dentro de una habitación.

Con la excepción de temperaturas ambientales excesivas (máx. 60 °C), no es necesario colocarlo a distancias específicas de unidades o paredes.

Los soportes proporcionados para este propósito también permiten que AirSafe 2 se monte en la pared.





1.6 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA:

¡La conexión eléctrica debe ser realizada por un profesional!

Para la fuente de alimentación de 24 V CC, utilice una fuente de alimentación protegida. Conexión a 4 ... La salida de 20 mA y el modbus deben hacerse a través de cables trenzados y blindados. El tipo de cable y el número de cables por cable dependerá de la configuración del cableado. 2x prensaestopas M20 están disponibles.





2. Dimensiones

2.1 Sensores



Fig. 1: Dimensiones del AirSafe 2 Ex / AirSafe 2





3. Especificación Ex

3.1 Marca

AirSafe 2 EX 3D: 🛛 🖄 II 3D Ex ic tc IIIC T120 °C Dc

Este producto cumple con: EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-31:2014, EN 60079-11:2012. Está diseñado para ser utilizado en el área de Zona 22 Dust EX.

3.2 Instalación



3.3 Tipo de protección Ex

La electrónica del sensor AirSafe 2 está diseñada para ser intrínsecamente segura con respecto a la sonda. La separación entre el circuito intrínsecamente seguro en la sonda y otras partes de la electrónica, protegidas por un recinto para atmósferas de polvo explosivo, tiene lugar dentro de la carcasa.

Con esta configuración, no se requiere cableado con circuitos intrínsecamente seguros, cables revestidos en color azul ni accesorios azules.

3.4 Atención Especial

Atención: Este producto debe estar conectado a tierra utilizando el punto de conexión a tierra en el sensor. El cable de conexión a tierra debe tener al menos una sección transversal de 4 mm².

Atención: Solo use un destornillador manual para abrir la caja de conexión.

Atención: En caso de ventilador ruidoso o posiblemente dañado, desenchufe el sensor inmediatamente de cualquier fuente de alimentación y proceda a la limpieza. Póngase en contacto con ENVEA Process o con su distribuidor local en caso de necesidad.

Mantenga el sensor limpio de la acumulación de polvo. El interior del canal de aire se puede limpiar fácilmente quitando la rejilla opuesta al ventilador. NO retire la rejilla del lado del ventilador.

Los prensaestopas y tapones de cierre certificados según EN 60079-0 y EN 60079-31 son aceptables siempre que estén equipados con el sello apropiado para el encerramiento y brinden una protección de ingreso mínima de IP6X.

El equipo no debe utilizarse en áreas afectadas por procesos de producción de carga.

Si no se utiliza un prensaestopas, utilice tapones de cierre adecuados.

No utilice el equipo en atmósferas corrosivas.

Vida útil del ventilador: L10 a Ta = 40°C 70.000h L10 a Ta = 60°C 45.000h



4. Operación

AirSafe 2 mide el contenido de polvo en un gas que pasa por el sensor utilizando el principio electrodinámico mediante el intercambio de portadores de carga entre las partículas de polvo y el sensor.

4.1 Indicador LED

Tres LED indican el estado del sistema de sensores:

- LED 1: verde
- LED 2: naranja
- LED 3: rojo

Se llamarán en el rango rojo-naranja-verde como 1-1-1. Cuando el sistema está encendido, los LED indican la configuración de los parámetros de software más importantes. Cada parámetro se representa como un número binario que parpadea una serie de parpadeos para indicar la configuración del parámetro:

Parámetro	Rojo - LED 3	Naranja - LED 2	Verde - LED 1
Factor de umbral de alarma	0	0	1
Valor del filtro de polvo	0	1	0
Retardo (s) de alarma de polvo	0	1	1
Retraso (s) de alarma de vitalidad	1	0	0
Umbral de alarma AutoSetup	1	0	1
Dirección ModBus	1	1	0

4.2 Nivel de alerta

El nivel de alerta (Treshold / TRH) está preajustado en fábrica a un nivel que permite detectar fallas en el filtro en la mayoría de los casos. Para ajustarse al deseo del cliente, hay un botón para aumentar o disminuir el nivel de conmutación simplemente cambiando un factor multiplicador. Para cambiar el factor, consulte el capítulo 5.2 Operación con un botón.

Este factor permite una TRH 5 veces menor que la configuración de fábrica (aire muy limpio) a una TRH 6 veces mayor que la configuración de fábrica (aire

- sucio).
- Un valor de medida interno viene precalibrado en fábrica para adaptarse a la mayoría de los casos.
- Un factor está preestablecido en 5
- El nivel de alerta (TRH) se puede configurar mediante el factor de alarma. Este factor como rango entre 1 (muy sensible) a 30 (no sensible), según condiciones del cliente.

Los niveles de polvo más altos se pueden ajustar con la función AutoSetup.



4.3 Condición de medición normal

Rango de polvo y condiciones de alarma:

El LED 1 (verde, 0-0-1) parpadea permanentemente (lentamente) en condiciones normales de funcionamiento y polvo. Si el rango de polvo medido aumenta y se acerca al umbral de alarma, la frecuencia de parpadeo aumenta. Si se alcanzan las condiciones de alarma, el LED 1 se apaga y el LED 2 (naranja, 0-1-0) indica la condición de alarma.

Si el polvo vuelve a estar por debajo del umbral de alarma, el relé y el LED 2 se apagan y el LED 1 comienza a parpadear nuevamente. El LED 3 no se enciende en funcionamiento normal.

4.3.1 Indicación de parámetros bajo demanda

Si se presiona S1 por un momento breve, los LED muestran el parámetro como después del encendido.



4.4 Configuración con un botón

4.4.1 Configuración de parámetros



Directamente en el sensor, el parámetro se puede cambiar mediante la configuración de un botón.

Cuando se presiona el botón S1, todos los LED comienzan a parpadear simultáneamente (1-1-1 a 0-0-0) cinco veces. Después de esta secuencia, el número binario del primer parámetro se enciende (0-0-1) durante cinco segundos. Cuando se mantiene presionado S1, la secuencia comienza para el siguiente parámetro (cinco veces 1-1-1 a 0-0-0 y luego 0-1-0 para el segundo parámetro). Etcétera...

- Cuando se suelta S1 mientras se muestra el número de parámetro, se selecciona el parámetro para cambiarlo. El LED 2 (naranja) comienza a parpadear durante 5 segundos.
- Cuando se presiona S1 mientras el LED 2 está parpadeando, el LED 1 y el LED 2 comienzan a parpadear sincrónicamente (0-1-1 a 0-0-0).
- Simplemente cuente los parpadeos y suelte S1 tan pronto como se alcance el valor solicitado para este parámetro.
- La configuración de un botón guarda este parámetro y se deja el menú.

4.4.2 Funciones especiales

A - Configuración automática

La configuración automática realiza una búsqueda del umbral de alarma. Si se activa, el sensor mide el nivel de polvo durante un período fijo de 5 minutos y almacena el nivel de polvo más alto. Este nivel de polvo se toma como valor base para los ajustes de alarma. El valor base se multiplica por el factor de umbral de alarma para establecer el valor de umbral de alarma.

Para seleccionar la función de configuración automática, ingrese la configuración de un botón y mantenga presionado S1 hasta que los LED muestren el número 5 (1-0-1).

Para iniciar la función de configuración automática, suelte S1 mientras los LED muestran el número 1-O-1 y presiónelo de nuevo.

El LED 1 y el LED 2 comienzan a parpadear sincrónicamente (0-1-1 a 0-0-0). Suelte S1 después de 5 parpadeos.

Los LED muestran una línea en ejecución (0-0-1 a 0-1-0 a 1-0-0 ...) durante el procedimiento de configuración automática.

B - Restauración de parámetros predeterminados

Restaurar parámetros predeterminados restablece todos los parámetros al valor estándar. Para seleccionar la función de restauración de parámetros predeterminados, ingrese la configuración de un botón y mantenga presionado S1 hasta que los LED muestren el número 7 (1-1-1). Para iniciar la función Restaurar parámetros predeterminados, suelte S1 mientras los LED muestran el número 1-0-1 y presiónelo de nuevo.

El LED 1 y el LED 2 comienzan a parpadear sincrónicamente (0-1-1 a 0-0-0).

La restauración de parámetros predeterminados se realiza si se presiona S1 automáticamente durante más de 20 parpadeos.



4.5 Software para PC

El sensor viene con el software DUST Base de serie. La versión PRO opcional con posibilidades de grabación y conexión de hasta 10 sensores está disponible como opción.

La comunicación entre la PC y el sensor se realiza mediante el puerto ModBus RS 485.

4.5.1 Software base DUST

Este software se ha mantenido muy simple y casi se explica por sí mismo.

A - Conexión de software

Este software está disponible para descargar en nuestro sitio web: https://www.envea.global/solutions/process-optimization/product-software/

Values Dust 23 Dust > Theshold (100) 100 AutoSETUP MOD Enror Code 0 Alarm Fractional (100,000)(1) 1 1 1 MOD Enror Code 0 Alarm Fractional (100,000)(1) 1 1 1 1 MOD Enror Code 0 Alarm Fractional (100,000)(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sensor	Trend	System					
Uptions Un/Ulf □ H1 Test at Start Un/Ulf □ H1 Test at Start Un/Ulf □ Fix AutuSetup Time 2 D8 7.85 Fw/ 2.73 / 30 Dr/Olf □ REL inv (N0) Write Sensor Parameter Read Sensor Parameter	Values Dust		Dust ≻ Threshold AutoSetup Relay Inverted	Parameter Alarm Threshold (100) Alarm Factor (100,000)*(1) AutoSetup Time [min] VIT Delay [s] Alarm Delay [s] Alarm Hold [s] Alarm Hysteresis [%] Image: Comparison of the second s	100 AutoSETUP I 1 1 2 1 1 2 1 1 10 35 35 35	Errors TADD Error PAR Error EEP Error III CError VIT (Caking) ADS Error Stromausgang	Code	00 11 11
DB 7.95 Orr/OII TREL inv (NO) Write Sensor Parameter Fw/ 2.73 / 30 Read Sensor Parameter				Uptions Un/Uff IH lest at Start On/Off IF S1 Aktivated On/Off IF Fix AutoSetup Time].	Cal. 4 mA Cal. 20 mA		ancol Save
	2	08 7.85 W 2.73 / 30		0rr/011 [" REL inv (NO)	Wile Sensor Parameter Read Sensor Parameter			

Tenga en cuenta que el puerto COM atribuido al sensor debe estar entre 1 y 16.

Cuando el software se inicia en el modo "directo", se establecerá una conexión con el AirSafe 2 en la dirección Modbus nº 2, se podrá seleccionar la dirección ModBus.

Cuando el software se inicia en "auto", se puede conectar a un módulo de riel DIN DRC.

En el lado izquierdo de las ventanas:

Elija entre comunicación automática, directa o transparente.

En la parte inferior de las ventanas:

Para iniciar la comunicación con el sensor / DRC debe marcar la casilla EIN. Las ventanas se volverán verdes cuando la comunicación esté encendida.



B - Pestaña Sistema

Sensor	Trend Sy	stem				
				SWR ModBus Control Dust Base Custom V.5.92		
				SWR engineering Messtechnik GmbH Gutedelet: 31 79418 Schliengen Germany (+49)[07635/8272480 www.swr-engineering.com		
		PC Modbus Parameter Doud Note COM Search COM Search COM Commentation Description Commentation Co	0 • M2 •			
- Sensur Parameter Serial Nr. / Rev Modbus Address	4294967295[I][K] 2	Query Rate [ms] Normal Fa	t Active	Consecutive Trend Keep Parameter at Sensor-Adress change (Copy-Paste) Pred back after send commands Pretive confirmations after read	Write Sensor Param Read Sensor Param File	eter to File neter from
2	Write Sensor Read Sensor	Application Name	171	Read/Wite without confirmations	Language English	• ettings

Aquí es donde se configuran el puerto COM, la velocidad en baudios y la dirección del sensor:

- Dirección ModBus para la comunicación directa del sensor: 2
- Dirección ModBus para comunicación DRC: 1

También están disponibles los parámetros de comunicación, así como el idioma (GER / ENG) y la posibilidad de guardar y escribir los parámetros del sensor en un archivo. Esto también muestra la versión de fwd y el número de serie del sensor.



C - Pestaña del sensor

Sensor	Trend	System					
Values Duat	29	Dust > Threshold AutoSetup Relay Inverted	Parameter Alarm Threahold (100) Alarm Factor (100,000)*(1) AutnStetup Time [min]	100 AutoSETUP 1 1 1 2 1.0 10 35 35	Errors PAR Error PAR Error EEP Error IIIC Error VIT (Caking) ADS Error Stromausgang	Code	
			Uptions Un/Ult I HI Test at Start On/Off I St Aktivated On/Off I Fix AutoSetup Time		Cal. 4 mA Cal. 20 mA		Sav
2	DB 7.85 Fw 2.73 / 30		On/Off IT BEL inv (NO)	Wile Sensor Parameter			

Si se encuentran errores en el sensor mediante pruebas internas del sistema, se marcan y el sensor y el DRC muestran el error del sensor.

4.5.1.1 Parametros basicos

Se establece un conjunto de parámetros predeterminado para un nuevo sistema de destino con una EEPROM vacía:

Parámetro	Por defecto	Significado
Dirección ModBus:	2	Sensor
	1	DRC
Valor TRH:	1000	Umbral de alarma actual
Factor TRH:	10	Factor
Tiempo de AutoSetup:	5 [min]	tiempo para la función AutoSetup
Retraso de la alarma:	2,5 [s]	No hay alarma hasta x segundos después de la superación del umbral
Retención de la alarma:	10 [s]	La alarma se mantiene durante al menos x segundos después de que se supere el valor del umbral.
Histéresis de la alarma:	95 [%]	[%] La alarma no puede considerarse anulada hasta que caiga por debajo de una cifra de x por ciento del valor umbral.
Interruptor		
El tiempo de AutoSetup es fijo	1	Fijo, no se extiende automáticamente Tiempo de AutoSETUP = Tiempo AS
	0	Con cada nuevo valor máximo el Auto SETUP se prolonga por el tiempo AS fijado
Interruptor HW S1 está habilitado	1	S1 está habilitado
	0	S1 se ignora
El relé del carril DIN es NC	1	El relé del carril DIN se activa como NC
	0	El relé del carril DIN se activa como NO



4.5.1.2 AutoSetup

"AutoSetup" inicia una búsqueda del valor de la alarma: El sensor buscó el nivel de señal que corresponde a la carga de polvo actual. Consulte la sección del manual del sensor para obtener una descripción detallada.

4.5.1.3 Datos de medición del sensor

Polvo: la medida de la carga de polvo

- ✓ Delta > TRH: umbral de alarma TRH excedido
- ✓ Relais INVERT: Cambie el relé INV a ON para que la salida de alarma (señalización y relé del sensor) se inviertan
- ✓ AutoSetup: se ha iniciado un AutoSetup y se está ejecutando actualmente

4.5.1.4 Error de sensor interno

El indicador de "Error" muestra los resultados de las pruebas de funcionamiento que se ejecutan de forma permanente mientras el sistema está en funcionamiento.

MOD conn: la conexión ModBus está defectuosa
 Ærror de vitalidad: rango de medición restringido debido a la formación de revestimiento (conductor)
 Desconexión IIC: bus IIC defectuoso
 ADS ocupado: sincronización interna incorrecta
 PARA ACC: EEPROM no se puede leer / escribir
 PARA CHK: EEPROM que proporciona datos inconsistentes

12



D - Pestaña de tendencia

Aquí se pueden observar los valores de medición y cálculo del sensor. El valor de polvo del sensor siempre se escala a la izquierda, mientras que el umbral del interruptor o la salida del relé, por ejemplo, se pueden visualizar a la derecha.



Podemos mostrar el valor de POLVO en el gráfico (casilla de verificación de polvo), el estado de la alarma (casilla de verificación de alarma) y el nivel de umbral (casilla de verificación TRH).

La pestaña TENDENCIA Todo le permite mostrar la tendencia de los sensores seleccionados juntos.



4.5.2 Software DUST Pro

Las pestañas Sensor, Trend y System siguen siendo similares a DUST Base, pero permiten la comunicación de hasta 10 sensores simultáneamente.

A - Pestaña Lista

	List	Sensor	Trend	Trend ALL	System				
ddr									
om 2	Dust						Al Rel	Status	
2 🔽 🕫	32						ГГ	2:4294967295	I K.FW30 V
2									
d 2	2								
		Maria	Check for Full						
ncheck ensors to			/ CHOCK TOT E YO	i	Increment Nr [Reset Nr	Record	Select File	Path
and the second sec	0. 1 101000 MM_011	7777777777_INDUL.001							

En el lado izquierdo de las ventanas:

Adr: Lista de sensores conectados con su dirección. Puede elegir con el sensor que muestra usando las casillas de verificación.

En la parte inferior de las ventanas:

Para iniciar la comunicación con el sensor / DRC debe marcar la casilla EIN. Las ventanas se volverán verdes cuando la comunicación esté encendida. Dirección AE: puede ingresar la dirección DRC si no está en Auto

La característica principal del software Prof es brindar la posibilidad de registrar datos en un archivo .csv. Para ello, debe seleccionar o crear un archivo utilizando el botón "Seleccionar ruta de archivo". Luego presione el botón de grabación para iniciar el registro de datos.

En esta pestaña tiene la lista de todos los sensores conectados (hasta 10 sensores). Para cada sensor, tendrá la información del nivel de POLVO y el estado del sensor (incluida la versión FW).



B - Pestaña de tendencia



En Tendencia puede visualizar la medida del sensor seleccionado.



En Tendencia Todos los sensores se muestran al mismo tiempo.



C - Pestaña DRC

	List DRC	Sensor	Trend	Trend ALL	Sys	tem			
		DRC Setup							
		-4-20 mA Calil	oration						
1		4 mA. 🔫			F	start	099/8		
		20 mA 🧃			- E	start	SAVE		
	Sensor #1 (Leading Sensor) 2 Sensor #2 0				DRC RS 485 DRC Baudra	5 Address ate	1 3600 💌		
		l l							
1									
1	••• Devil	F	ead DRC Parameter	Piea.	se stop the D	Cyclic, Comm	unication while		
1	°2 Dev.ID ₽₩	F	ead DRC Parameter and Save DRC Parame	l Plea acce ter Calib	se stop the C ssing the DF ration.	Dyclic. Comm RC Parameter	unication while r or 4-20 mA		
1	◆2 Dev.ID Fw EvU Transparent Mode	R 	ead DRC Parameter and Save DRC Parame	Piea acce ter Calib	se stop the C ssing the DF ration.	Dyclic. Comm RE Parameter	unication while r or 4-20 mA		
1	*2 Dev.ID Fw EvU Transparent Mode	F Write	read DRC Parameter and Sove DRC Parame	ter Calib	ise stop the C ssing the DF ration.	Dyclic. Comm RC Parameter	unication while r or 4-20 mA	 	

Si se encuentra un DRC de carril DIN adecuado, el DRC se puede configurar aquí:

- Dirección ModBus guardada en el DRC
- Tasa de baudios entre PC y DRC
- Calibración de la salida 4 ... 20 mA
- Direcciones ModBus de cualquier sensor

Los sensores se registran con sus direcciones ModBus en los campos Sensor # 1, # 2, # 3. Si se ingresa un cero, el sensor no se escanea.

5. Mantenimiento

El trabajo de mantenimiento se limita a limpiar las partículas acumuladas en la sonda y la sección de aislamiento con un paño o aire a presión seco y limpio. La presión máxima es de 80 Pa para la versión estándar y 200 Pa para la versión EX.

La rejilla en ambos extremos se puede quitar con las herramientas adecuadas para facilitar el proceso de limpieza.

Atención: En la versión EX, NO retire la rejilla del lado del ventilador.

Esto está diseñado para evitar que el material acumulado resulte en la formación de puentes contra el entorno conectado a tierra, ya que esto tiene un efecto adverso significativo en la medición. El otro objetivo es evitar que la sonda quede encerrada en material acumulado.

No se requieren trabajos de mantenimiento en la carcasa del sensor o en la electrónica de campo. Para cualquier otro mantenimiento, comuníquese primero con ENVEA Process y siga nuestras instrucciones.



6. Solución de problemas

6.1 El relé de salida no conmuta

- 1. Compruebe la fuente de alimentación y los contactos de conexión.
- 2. Compruebe si el LED verde parpadea o el LED amarillo está encendido. Esto indica un problema con el contacto del relé.
- 3. Compruebe si el LED rojo parpadea durante una medición activa. iiCódigo de error!!

If the sensor is still not supplying signals after these checked, contact our agents or ENVEA Process direct.

6.2 Errores

Los errores se pueden ver a través del software o mediante el estado de los LED.

A - Condición de error de hardware

Si se detecta un error de hardware interno, el LED 3 (rojo, 1-0-0) comienza a parpadear. Los errores de hardware no se pueden solucionar en el sitio. Póngase en contacto con ENVEA Process o con su distribuidor.

Message	Descripción	Parpadeo LED	Estado del relé	Salida de corriente
Error MOD	The ModBus connection is not working	1	Alarma	2 mA
Error EEP	The EEPROM cannot be read/written to	8	Alarma	2 mA
Error IIC	The IIC bus is defective	2	Alarma	2 mA
Error ADS	The ADC provides incorrect timing	5	Alarma	2 mA
Error PAR	The EEPROM provides inconsistent data	9	Alarma	2 mA

B - Condición de error del sistema de metrología

El sistema comprueba si la metrología puede funcionar correctamente

Message	Descripción	Parpadeo LED	Estado del relé	Salida de corriente
VIDAS (recubrimiento)	Rango de medición limitado debido al recubrimiento (conductivo)	3	ON-OFF	2 mA
ABANICAR	Fallo del ventilador	4	ON-OFF	2 mA

Estos instrumentos cumplen con los siguientes estándares:

CE	Estándar de producto: el equipo eléctrico para medición, control y uso de laboratorio es el requisito de EMC
	Norma de referencia EN 661326
	Año de publicación (1997) Actualizaciones A1 (1998), A2 (2001), A3 (2003)



7. Datos técnicos

Sensor	
Objetos medidos	Partículas sólidas en una corriente de gas
Tamaño de partícula	0,3 μm o más
Rango de medición	Desde 0,1 mg/m ³
Temperatura ambiente	- 20 + 60 °C (Optional: - 40 + 70 °C)
Humedad	95 % RH (sin condensación)
Tecnología de medición	Electrodinámico
Detección de fallos en el ventilador	SÍ
Tiempo de amortiguación	1s
Salida de relé	Carga nominal máx.:250 V ACCorriente máxima máxima:6 ACarga nominal máxima 230 V AC:250 VACapacidad de rotura máx. DC1:3/110/220 V: 3/0,35/0.2 AMin. carga de conmutación:500 mW (10 V/5 mA)
Salida analógica	4 Salida activa de 20 mA
Modbus	RTU RS 485
Categoría de protección	IP66 (IP20 para funcionalidad según EN DIN 60529: 2014-09)
Dimensiones	500 x 100 x 157 (L x W x H)
Material de la carcasa	St37 con recubrimiento en polvo
Fuente de alimentación	24 V DC ± 10 %
Poder	Máximo. 12º/M
Conexión eléctrica	Terminales de tornillo
Peso	5,5 kg
Marcando DustEx	🐼 II 3D Ex ic tc IIIC T120 °C Dc



ENVEA Process GmbH Gutedelstraße 31 · 79418 Schliengen (Alemania) Fon +49 7635 827248 · 0 · Fax +49 7635 827248 · 48 · www.envea.global PART OF THE ENVEA GROUP

